

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พิล์มยีดหุ้มห่ออาหาร

1. ขอบข่าย

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด ชนิด ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุ คุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การซักดูดอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบพิล์มยีดหุ้มห่ออาหาร
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะพิล์มยีดหุ้มห่ออาหารที่ทำด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ และโพลีเอทิลีน แต่ไม่รวมถึงพิล์มยีดหุ้มห่ออาหารที่ใช้กันเเครื่องจักรอัตโนมัติ

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- พิล์มยีดหุ้มห่ออาหาร ซึ่งห่อไว้ในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "พิล์มยีด" หมายถึง พิล์มพลาสติกที่สามารถยืดและรัดสิ่งที่ต้องการหุ้มห่อ และเกะกะติดกันเองได้

3. ชนิด

- พิล์มยีด แบ่งตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ห่อออกเป็น 2 ชนิด คือ
 - โพลีไวนิลคลอไรด์
 - โพลีเอทิลีน

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

4.1 ความกว้างและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ความกว้างของพิล์มยีด ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ตามตารางที่ 1

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.2.1

ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง

(หก 4.1)

ความกว้าง เช่นติเมตร	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ
ไม่เกิน 30	± 2
เกิน 30	± 1

4.2 ความยาว

ความยาวของฟิล์มยืด ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

การทดสอบให้ปฏิบัติตามหก 10.2.2

4.3 ความหนาและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

ความหนาของฟิล์มยืด ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน \pm ร้อยละ 15

การทดสอบให้ปฏิบัติตามหก 10.2.3

5. วัสดุ

5.1 ชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำฟิล์มยืด ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับภาชนะ มาตรฐาน ผลที่ มอก. 656

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทั่วไป

6.1.1 ฟิล์มยืดต้องยืดหยุ่นเล็กน้อย และสามารถเก็บตัวเอง

6.1.2 ฟิล์มยืดต้องปราศจากห้องกหรอัง เกิน น้ำยาด รอยด์ รอยทึบช่วง ผิวเปลแปลง

6.1.3 ในกรณีที่มีการพิมพ์ที่แกะ หนังพิมพ์ต้องไม่เปื้อนฟิล์มยืด

การทดสอบให้ทำโดยตึงหัวอย่างอกรจากม้วนจนหมด แล้วตรวจสอบว่าของหัวอย่างทุกชิ้น

6.2 กันน้ำ

ต้องไม่มีกลิ่นแรงจากพลาสติก

การทดสอบให้ปฏิบัติตามหก 10.3

6.3 คุณลักษณะทางฟิสิกส์

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์

(ข้อ 6.3)

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด		วิธีทดสอบ ตาม
		荷重ไวนิลคลอร์ไรด์	荷重เอทิลีน	
1	ความต้านแรงดึง เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า <ol style="list-style-type: none">- ในแนวนานเครื่อง- ในแนวยาวเครื่อง	4.0 2.2	3.3 2.5	ASTM D 882
2	ความยืดเมื่อขาด ร้อยละ ไม่น้อยกว่า <ol style="list-style-type: none">- ในแนวนานเครื่อง- ในแนวยาวเครื่อง	60 120	90 190	ASTM D 882
3	ความหนาแรงฉีกขาด มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า <ol style="list-style-type: none">- ในแนวนานเครื่อง- ในแนวยาวเครื่อง	800 500	200 150	ASTM D 1922
4	ความໄส ร้อยละ ไม่น้อยกว่า	91	89	ASTM D 1003 Procedure A

6.4 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

6.4.1 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการละลายของสารเคมี

ปริมาณสารที่ละลายออกมานะ ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

6.4.1.1 ให้ตัวห้องละลายที่มีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

6.4.1.2 เจาะเชปเปน ให้ใช้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตาม มอก. 656

6.4.2 คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเนื้อพลาสติก

ต้องเป็นไปตามตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ปริมาณสารที่ละลายออกมा

(ข้อ 6.4.1)

รายการที่	คุณลักษณะ	หัวห้ามละลาย	เกณฑ์ที่กำหนด
1	โพแทสเซียมเพอร์เมงกานาเนทที่ใช้ห้ามปฏิกิริยา มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เคซิเมตรของสารละลาย ไม่เกิน	น้ำ	10
2	โซเดียม (เทียบเป็นcalcium) มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เคซิเมตรของสารละลาย ไม่เกิน	สารละลายกรด แม็ทติก 1+24	1
3	สิ่งที่เหลือจากการระบายน้ำ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เคซิเมตรของสารละลาย ไม่เกิน	น้ำ สารละลายกรด แม็ทติก 1+24 โซดาแคล 1+4 โซดาเคน	30 30 30 150

ตารางที่ 4 คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเนื้อพลาสติก

(ข้อ 6.4.2)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด สูงสุด มิลลิกรัมต่อกรัม		วิธีวิเคราะห์ ตาม
		โพลีไวนิลคลอยไรค์	โพลีเยทีลีน	
1	ตะกั่ว	100	100	มอก. 656
2	แอดเมรี่น	100	100	
3	สารประกอบไขมันพิเศษ	50	-	
4	เจสเทอเร็อกลูโคฟอร์มิก	1 000	-	
5	ไวนิลคลอยไรค์พนิเมอร์	1	-	
6	ไฟ-2-อะพ็อกซิสิลิฟาร์	ต้องไม่พบ	-	

7. การบรรจุ

- 7.1 ให้หุ้นห่อม้วนฟิล์มปีกตัวยั่งสกุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน หรือชำหนอนinsideที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน

8. เครื่องหมายและฉลาก

- 8.1 หัวสุดท้ายห่อฟิล์มปีกหุ้นห่อม้วน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน
- ผู้ผลิตภัณฑ์
 - ชนิด
 - กว้าง x ยาว x หนา เป็นเซนติเมตร x เมตร x ไมโครเมตร
 - เดือน ปีที่ทำ
 - คำเตือนเกี่ยวกับการใช้ หังค์ไบนี่
 - ไม่ควรใช้หุ้นห่ออาหารเนื้อห่าให้สูกในเตาอบไมโครเวฟ (ยกเว้นเป็นการอุ่นหรือละลายน้ำแข็ง)
 - ห้ามสัมผัสกับอาหารที่มีน้ำมันหรือไขมัน และอาหารที่มีแอลกอฮอล์
 - ชื่อผู้นำร่องงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในการพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ชัดเจน
- 8.2 ผู้นำร่องผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

9. การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ฟิล์มปีกชนิดและขนาดเที่ยวกัน ท้าโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขาย ในระยะเวลาเดียวกัน
- 9.2 การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 9.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด สังเกตหัวไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

- 9.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรูปเดียวกันจำนวน 3 ม้วน
- 9.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4, ข้อ 6.1 ข้อ 7, และข้อ 8 ทุกรายการ จึงจะถือว่าฟิล์มยืดรุนน์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบวัสดุ และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย
- 9.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรูปเดียวกันจำนวน 1 ม้วน
- 9.2.2.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5, และข้อ 6.4 ทุกรายการ จึงจะถือว่าฟิล์มยืดรุนน์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบกลืน และคุณลักษณะทางพิสิกส์
- 9.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรูปเดียวกันจำนวน 3 ม้วน
- 9.2.3.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 และข้อ 6.3 ทุกรายการ จึงจะถือว่าฟิล์มยืดรุนน์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างฟิล์มยืดต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1.2, ข้อ 9.2.2.2 และข้อ 9.2.3.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าฟิล์มยืดรุนน์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุคสำนักงานนี้

10. การทดสอบ

10.1 ภาวะทดสอบ

เก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 27 ± 2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 65 ± 5 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง แล้วทดสอบที่ภาวะดังกล่าว ถ้าทดสอบในภาวะนี้ไม่ได้ ให้ทดสอบที่ที่น้ำตัวอย่างออกจากการดังกล่าว สำหรับการทดสอบขนาดและลักษณะทั่วไป ให้ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง

10.2 การทดสอบขนาด

10.2.1 ความกว้าง

10.2.1.1 เครื่องมือ

ไม้บรรทัดโลหะที่รักษาอุณหภูมิคงที่ 1 มิลลิเมตร

10.2.1.2 วิธีทดสอบ

ให้วัดความกว้างของตัวอย่างแบบที่อยู่ในม้วนที่คำแนะนำต่าง ๆ หัน 4 หน้า รองกันอยู่


10.2.1.3 การรายงานผล

ให้รายงานผลทุกค่า

10.2.2 ความยาว

10.2.2.1 เครื่องมือ

เครื่องวัดความยาว (counter) แบบลูกกลิ้งสัมผัสกับตัวอย่างโดยตรง วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร ตั้งรูปที่ 1 หรือเครื่องมืออื่นที่เทียบเท่า

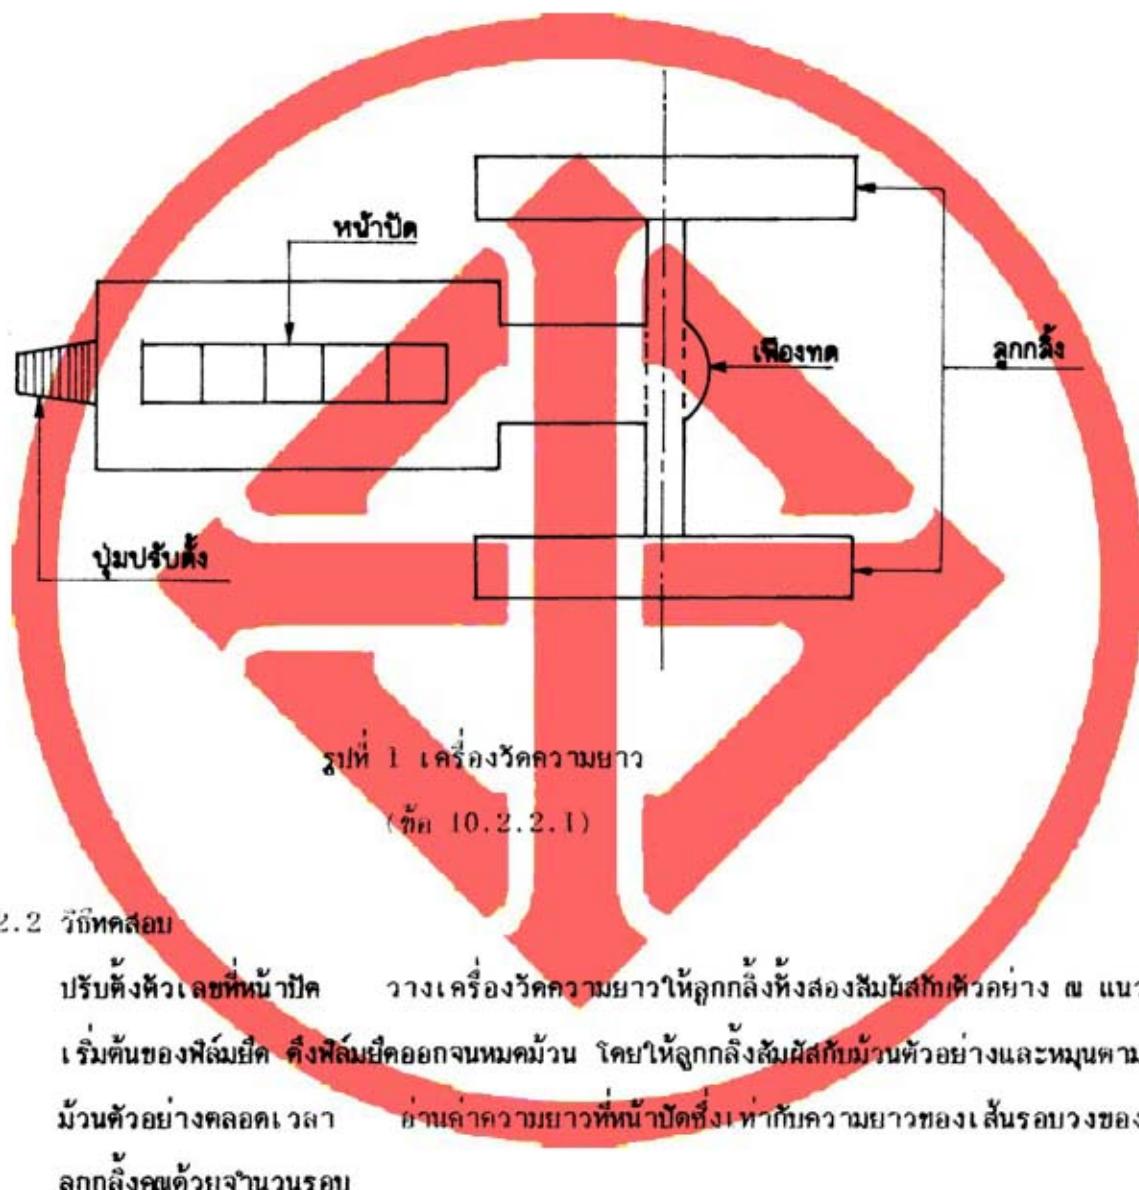

10.2.2.2 วิธีทดสอบ

ปรับตั้งตัวเลขที่หน้าปัด วางแผนเส้นสัมผัสกับตัวอย่าง ณ แนวเริ่มต้นของพิล์มยีค คึ่งพิล์มยีคออกจนหมดม้วน โดยให้ลูกกลิ้งสัมผัสกับม้วนตัวอย่างและหมุนตามม้วนตัวอย่างตลอดเวลา ถ้าค่าความยาวที่หน้าปัดที่แท้กับความยาวของเส้นรอบวงของลูกกลิ้งจะดูจะเท่ากันวนรอบ

10.2.3 ความหนา

10.2.3.1 เครื่องมือ

เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 0.001 มิลลิเมตร

10.2.3.2 วิธีทดสอบ

หัดตัวอย่างให้แห้งจากกับความชื้นของหัวเป็นอันทดสอบที่มีความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชั้น และวัดความหนาของอันทดสอบที่ค่าหนาแน่นต่าง ๆ กัน ชั้นละ 10 ค่าหนาแน่น

10.2.3.3 การรายงานผล

ให้รายงานผลทุกค่า

10.3 การทดสอบกลืน

10.3.1 เครื่องมือ

ขวดแก้วขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมูกที่ปิดได้สนิท

10.3.2 การเตรียมตัวทดสอบ

หัดตัวอย่างหัวเป็นหัวทดสอบ ให้มีพื้นที่ประมาณ 0.5 ตารางเมตร

10.3.3 วิธีทดสอบ

ขยายอันทดสอบไปสู่ขวดแก้ว ปิดมูกหันหึ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และอนุญาติกลืนลงหรือไม่

10.4 การวิเคราะห์หา ไค-2-เมทิลอะกโนเลท

10.4.1 เครื่องมือ

แก๊สโครมาราโฟกรา ที่มีภาวะดังนี้

(1) คอลัมน์แก้ว มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มิลลิเมตร ยาว 2 เมตร บรรจุด้วยโครโนซอร์บ W (chromosorb W) ช่องเคลือบด้วย 20% PEG 20 M

(2) อุณหภูมิของคอลัมน์ 165 องศาเซลเซียส

(3) อุณหภูมิของช่องน้ำหัดตัวอย่าง 220 องศาเซลเซียส

(4) ใช้ไอโอดีนเพลม ไอօอไนเซซิน ตีเกกเกอร์ ที่สามารถปฏิรูปติงงานได้ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส

10.4.2 สารเคมี

10.4.2.1 คาร์บอนเทหารคลอไรด์ คุณภาพขั้นวิเคราะห์

10.4.2.2 เมทานอล คุณภาพขั้นวิเคราะห์

10.4.2.3 เอกานอล คุณภาพขั้นวิเคราะห์

10.4.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน

ซึ่งไค-2-เมทิลอะกโนเลทบริสุทธิ์ 100 มิลลิกรัม ในทรากัน้ำหนักแน่นอน ใส่ในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพิ่มเอกสารอลจนถึงขีดปริมาตร เช่นกัน

10.4.4 การเครื่ยมสารละลายตัวอย่าง

ตัวอย่างเป็นขันทดสอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้แต่ละด้านมีหัวที่ 1 ตารางเซนติเมตร น้ำมาร่วมกันชั่งขันทดสอบประมาณ 10 กรัม ให้ทราบน้ำหนักแน่นอน ใส่ในขวดแก้วปูกรวยขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่มีจุกปิด เพิ่มสารน้ำโซเดียมคลอไรด์ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเมมานอล 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เช่นเดียวกับเครื่องควบคุมแน่นกลั่นแล้วขวดแก้วหักกล่าวในอ่างซึ่งมีน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดการกลั่นแล้วเป็นเวลา 3 ชั่วโมง นำขึ้นจากน้ำแล้วทิ้งไว้ให้เย็น กรองด้วยกระดาษกรองวัตถุเมเนเบอร์ 1 นำสารละลายที่กรองได้มาราบให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน นำสารที่เหลือมาละลายในอาบนอลเล็กน้อย แล้วเติมอาบนอลจนปริมาตรเป็น 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร

10.4.5 วิธีวิเคราะห์

- 10.4.5.1 จีดสารละลายมาตรฐาน 0.003 ลูกบาศก์เซนติเมตร เข้าไปในถังโคมไฟกราฟ จะแสดงผลเป็นโคมไฟแกรนท์ของสารละลายมาตรฐาน
- 10.4.5.2 จีดสารละลายตัวอย่าง 0.003 ลูกบาศก์เซนติเมตร เข้าไปในถังโคมไฟกราฟ จะแสดงผลเป็นโคมไฟแกรนท์ของสารละลายตัวอย่าง
- 10.4.5.3 เปรียบเทียบโคมไฟแกรนท์ของสารละลายมาตรฐานกับของสารละลายตัวอย่าง ทั้งหมดที่ปรากฏที่ในโคมไฟแกรนท์ของสารละลายมาตรฐาน ต้องไม่ปรากฏที่ในโคมไฟแกรนท์ของสารละลายตัวอย่าง